

Benutzerhandbuch

Next-Gen Exoskeleton



HYPERSHELL

Inhaltstabelle

Haftungsausschluss	1
---------------------------	----------

Sicherheitshinweise	1
----------------------------	----------

In der Box	3
-------------------	----------

Produktübersicht

1. Diagramm	4
2. Spezifikation	5

Zum ersten Mal verwenden

1. Hypershell + APP vorbereiten	7
2. Bereiten Sie das Produkt vor	7
3. Anleitung zum Anlegen	8
4. Aktivieren Sie das Gerät	11

Beginnen Sie zu verwenden

1. Ein- und Ausschalten des Geräts	13
2. Betriebsanleitung	13
3. Anleitung zur Batterie	15
4. Nehmen Sie das Gerät ab	19
5. Weiche Stoffe ersetzen	20

Wartung und Lagerung

1. Regelmäßige Wartung	27
2. Lagerung	28
3. Entsorgung	28

Anleitung zur Fehlerbehebung	29
-------------------------------------	-----------

Zertifizierung	32
-----------------------	-----------

Marke und rechtliche Erklärung	34
---------------------------------------	-----------

Hypershell + APP herunterladen

Scannen Sie den unten stehenden QR-Code zum Herunterladen



Android-Version



iOS-Version

Haftungsausschluss

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Dokument und alle damit zusammenhängenden Dokumente dieses Produkts und verstehen Sie es vollständig. Nachdem Sie dieses Dokument gelesen haben, bewahren Sie es bitte gut auf, um es später nachlesen zu können. Wenn Sie dieses Produkt nicht ordnungsgemäß bedienen, können Sie sich selbst oder andere ernsthaft verletzen oder dieses Produkt und andere Gegenstände beschädigen. Durch die Verwendung dieses Produkts wird davon ausgegangen, dass der Benutzer alle Bedingungen und Inhalte dieses Dokuments verstanden, anerkannt und akzeptiert hat, und er verpflichtet sich, für seine Handlungen und alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich zu sein. Hypershell haftet nicht für alle Verluste, die durch die Nichtverwendung dieses Produkts durch den Benutzer gemäß dem Haftungsausschluss und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Sicherheitshinweise!

1. Hypershell X Exoskeletton ist ein tragbares Exoskelett-Gerät für den Freizeitgebrauch im Freien. Bitte verwenden Sie es nicht für Rehabilitations- oder medizinischen Zwecken. Es ist nicht für die Diagnose von Krankheiten oder anderen Zuständen oder für die Heilung, Milderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten konzipiert oder bestimmt.
2. Hypershell X Exoskeletton konnte dem Benutzer nicht helfen, das Gleichgewicht im Gehen oder Stehen zu halten, das Gewicht zu tragen und den Benutzer vor Stürzen oder Schmerzen zu schützen. Mobilitätsprobleme sind streng verboten, mit diesem Produkt zu verwenden.
3. Hypershell X Exoskeletton ist nicht für den Einsatz gedacht, bei dem das Versagen des Geräts zum Tod, zu Personenschäden oder zu schweren Umweltschäden führen könnte.
4. Wandern bergauf / bergab und Bergwanderungen sind Outdoor-Sporterlebnisse, die stark von der persönlichen körperlichen Fitness und der Vielfalt des Geländes und der Landschaften beeinflusst werden und unter bestimmten Umständen zu Verletzungen und Unfällen führen können. Hypershell X Exoskeletton konnte die persönliche Sicherheit nicht garantieren. Bitte achten Sie bei der Auswahl eines Reiseziels und einer Roadmap auf einen guten Reiseführer, angemessene Vorbereitungen und Sicherheitsvorkehrungen.
5. Verwenden Sie Hypershell X Exoskeletton NICHT in Sportanwendungen und Szenarien, die nicht offiziell vorgestellt, beworben oder verifiziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Skifahren, Board Skating, Surfen.
6. Versuchen Sie NICHT die erste Verwendung an Orten im Freien mit potenziellen Gefahren, ohne die Anweisungen im Handbuch zu befolgen.
7. Bitte tragen Sie den Hüftgurt und die Beingurte außerhalb Ihrer Kleidung, um persönliche Schäden oder Verletzungen bei sportlichen Aktivitäten zu vermeiden. Berühren Sie dieses Produkt NICHT direkt mit der Haut, um Hautallergien, Schäden usw. zu vermeiden.
8. Dieses Produkt ist für begrenzte Körpergrößen von Erwachsenen geeignet. Die Verwendung durch Personen außerhalb des Sortiments kann zu einer unsachgemäßen Produktfunktion und einem Verletzungsrisiko führen.
9. Kinder unter 18 Jahren müssen unter Aufsicht von Erwachsenen arbeiten. Stellen Sie sicher, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Haustieren und Kindern aufbewahrt wird.
10. Zu den Personen, die Hypershell X Exoskelette nicht verwenden dürfen, gehören:
 - Jeder, der unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht.
 - Jeder mit Mobilitätsproblemen oder Problemen mit dem Gleichgewicht oder den motorischen Fähigkeiten würde beeinträchtigen seine Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, beeinträchtigen.
 - Jeder, der die Grenzen der Körperverschleißbarkeit überschreitet (dies kann über die Hypershell + APP oder die Produktseite selbst bewertet werden).
 - Schwangere Frauen.

11. Hypershell X Exoskeletton enthält Lithiumbatterien mit potenziell gefährlichen Chemikalien. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle, z. B. einer Feuerquelle oder eines Heizofens. Wenn möglich, vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig entladen ist, bevor Sie sie in einem dafür vorgesehenen Batterie-Recyclingbehälter entsorgen. Weitere Informationen finden Sie in den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zur Batterieentsorgung.
12. Verwenden Sie das Produkt NICHT in einer Umgebung mit starker statischer Elektrizität oder Magnetfeldern.
13. Hypershell X Exoskeletton enthält Komponenten und Funkgeräte, die elektromagnetische Felder aussenden. Diese elektromagnetischen Felder und Magnete können Schrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt und Hersteller, um spezifische Informationen für Ihr medizinisches Gerät zu erhalten. Verwenden Sie Hypershell X Exoskeletton nicht mehr, wenn ein Fall vorliegt.
14. Legen Sie das Produkt und die Batterie NICHT in getauchtes Wasser. Vermeiden Sie starke Regengüsse oder längere Zeit starken Regens während des Transports, der Lagerung oder des Gebrauchs.
15. Laden Sie das Produkt NICHT auf, wenn die Metallklemmen, der Ladeanschluss, das Ladegerät oder der Hub nass sind. Reinigen Sie sie mit einem trockenen Tuch, um die Gefahr von Stromschlägen, Verletzungen, Verbrennungen oder Bränden zu vermeiden.
16. Ändern, modifizieren oder zerlegen Sie das Produkt NICHT in irgendeiner Weise und durchstechen Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen.
17. Verwenden Sie KEINE Batterie oder ein Gerät, das beschädigt oder verändert ist. Beschädigte oder modifizierte Batterien können zu unvorhersehbarem Verhalten führen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führt.
18. Verwenden Sie KEINE inoffiziellen Komponenten oder Zubehörteile, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen zu vermeiden. Wenden Sie sich an das offizielle technische Support-Team von Hypershell oder an autorisierte Partner, um Unterstützung und entsprechende Informationen zu erhalten.
19. Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn die folgenden Umstände eintreten:
 - a. Das Produkt verströmt brennenden Geruch;
 - b. Das Produkt funktioniert unerwartet nicht mehr;
 - c. Die internen Komponenten des Produkts sind beschädigt;
 - d. Das Produkt hat abnormale Geräusche oder Licht.
20. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, lesen und befolgen Sie bitte alle "VORSICHT", "WARNUNG" und "HINWEIS" in diesem Handbuch:

WARNUNG

Die Nichtbeachtung der Anweisungen Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

VORSICHT

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Fehlfunktionen, Schäden am Produkt Produkt oder leichten Verletzungen führen.

HINWEIS

Geben Sie wichtige Informationen oder Tipps an, die jedoch nicht mit Personenschäden zusammenhängen.


In The Box



Körperstruktur * 1



GO: Intelligente Batterie * 1
PRO / CARBON: Anti-Kälte-Tempera-
tur-Batterie * 2



USB-C-Ladekabel * 1




Benutzerhandbuch * 1



Garantiekarte * 1

Aperçu du produit

1. Schéma

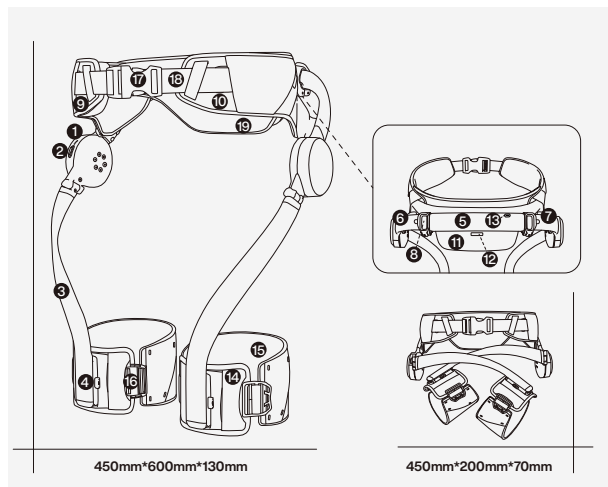

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ❶ Status-LEDs | ❶❶ Batterie |
| ❷ Steuertaste | ❶❷ Batterie-Entriegelungstaste |
| ❸ Bein-Hebel | ❶❸ Anschluss zum Aufladen |
| ❹ Beinhebel-Schiebeknopf | ❶❹ Vorderer Beingurt |
| ❺ Hüfthebel | ❶❺ Beingurt hinten |
| ❻ Linkes Hüfthebel-Rohr | ❶❻ Beinschnalle |
| ❼ Rechte Hüfte Hebelrohr | ❶❼ Hüftschnalle |
| ❽ Hüftklemme | ❶❽ Hüftgurt |
| ❾ Unterstützung der rechten Hüfte | ❶❾ Hüftstütze |
| ❿ Linke Hüftstütze | |

* Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie, dass das tatsächliche Produkt Änderungen oder Variationen in Design, Funktionen oder Spezifikationen erfahren kann.

2. Spezifikation

Product	Hypershell X GO	Hypershell X PRO	Hypershell X CARBON
General			
Model	HGX-400W-NYL	HPX-800W-NYL	HCX-800W-GTX
Dimensions	Folded: 450mm * 200mm * 70mm Unfolded: 450mm * 600mm * 130mm		
Net Weight	2 kg	2 kg	1.8 kg
Max Output	400W	800W	800W
Range ¹	9.3 miles/15km	11 miles/17.5km	11 miles/17.5km
Operation Modes	Transparent Mode, ECO Mode	Transparent Mode, ECO Mode, Hyper Mode	Transparent Mode, ECO Mode, Hyper Mode
Body Consumption Reduction ²	Max. 20%	Max. 30%	Max. 30%
Assist Speed	Max 7.5 mph (12km/h)	Max 12.4 mph (20 km/h)	Max 12.4 mph (20 km/h)
Motion Postures Recognition	6: Walk, Race walk, Up hills, Down hills, Up stairs, Down stairs	10: Walk, Race walk, Up hills, Down hills, Up stairs, Down stairs, Gravel Road, Cycling, Running, Mountaineering	10: Walk, Race walk, Up hills, Down hills, Up stairs, Down stairs, Gravel Road, Cycling, Running, Mountaineering
AI Engine	MotionEngine LIT	MotionEngine	MotionEngine
Material	Aluminum alloy	Aluminum alloy	Carbon Fiber
Fabric	Nylon	Nylon	GORE-TEX
Protection Level	IP54		

Anmerkung:

1. Berechnet in 3 km / h Gehgeschwindigkeit, 7 Nm in Hypershell-Testumgebung
2. Diese Daten wurden auf der Grundlage des körpereigenen Stoffwechselverbrauchs von 90 kg schweren Erwachsenen an einem Hangpunkt berechnet über 15 °. Dieses Ergebnis befindet sich in einer Testumgebung und kann je nach den tatsächlichen Anwendungen variieren.

Product	Hypershell GO X	Hypershell PRO X	Hypershell CARBON X
General			
Nominal Voltage	14.4V		
Max Charging Voltage	16.8V		
Battery Type	Standard Intelligent Battery; Anti-cold Temperature Battery (optional)	Standard Anti-cold Temperature Battery Intelligent Battery (optional)	
Net Weight	approx. 400g		
Capacity	5000mAh, 72wh		
Operation Temperature	-10°C - 60°C /14°F-140°F	-20°C - 60°C/-4°F-140°F	
Storage Temperature	0°C- 40°C/32°F-104°F		
Charging Port	USB-C Port; PD Protocol		
Charging Time	90 mins with standard Type-C Fast Charge Cable and 65W Charger(optional) 90 mins with Hypershell 4-port Charging Hub for each(optional)		

Zum ersten Mal verwenden

Hypershell X Exoskeleton wird gefaltet, bevor es verpackt wird. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um es aufzuklappen und fertig zu machen.

1. Hypershell + APP vorbereiten

1.1 Hypershell + APP herunterladen:

Option 1: Scannen Sie den unten stehenden QR-Code zum Herunterladen.



Android-Version





iOS-Version

Option2: Klicken Sie auf den Weblink: / , um die neueste Software Version herunterzuladen und sich über Changelogs zu informieren.

Option 3: Suche nach " Hypershell + " auf Google Play oder App Store zum Herunterladen.

1.2 Erstellen Sie ein Konto und schließen Sie die Einstellungen in der APP ab.

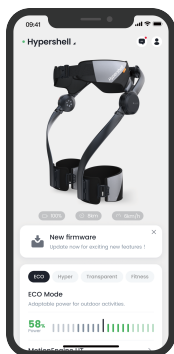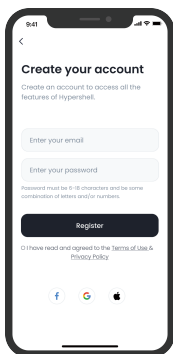


HINWEIS

- Es ist **ERFORDERLICH**, sich in der Hypershell + APP zu registrieren und das Gerät über sie für die Ersteinrichtung zu aktivieren.
- Jedes Gerät kann jeweils nur mit einem Konto verbunden werden. Trennen Sie das vorherige und verbinden Sie sich bei Bedarf mit dem neuen.

2. Bereiten Sie das Produkt vor


2.1 Öffnen und entfernen Sie die Verpackung.

2.2 Drehen Sie zwei Beinhebel in entgegengesetzte Richtungen, um die Körperstruktur zu entfalten.

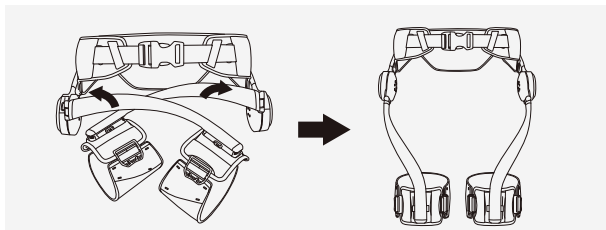


2.3 Alle Batterien befinden sich vor dem Versand im Ruhezustand, um die Sicherheit zu gewährleisten. Entfernen Sie die Batterieschutzabdeckung. Um die Batterien zum ersten Mal zu aktivieren, sichern Sie das mitgelieferte Standard-USB-C-Ladekabel

· Wenn Sie ein Hypershel 65W Charger (optional) oder ein Drittanbieter-65W-PD-Ladegerät verwenden, stecken Sie den Akku in den Hüfthebel, bis ein Verriegelungsklick zu hören ist. Es dauert ungefähr 90 Minuten, um einen Akku vollständig aufzuladen.

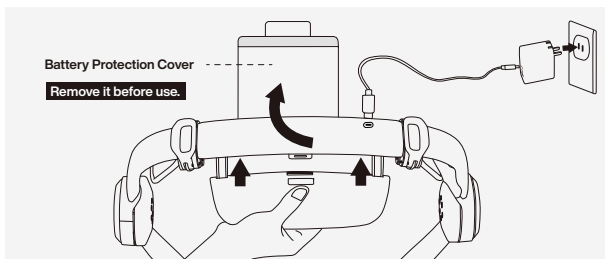


· Wenn Sie Hypershell 4-Port Charging Hub (optional) verwenden, stecken Sie den Akku in den Akku-Port des Hubs. Es dauert ungefähr 90 Minuten, um einen Akku separat aufzuladen. Legen Sie den Akku nach einer vollständigen Aufladung wie oben gezeigt wieder in den Hüfthebel ein.

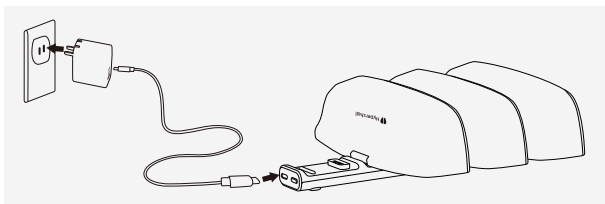


3. Wie zu tragen


3.1 Entriegeln Sie die Hüftklemme und stellen Sie die Längen der beiden Hüfthebelrohre entsprechend dem von Hypershell + APP empfohlenen Skalenwert ein.

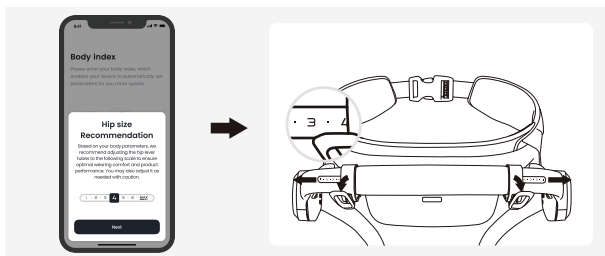


3.2 Legen Sie den Hüftgurt um die Oberkante des Beckenkamms an.

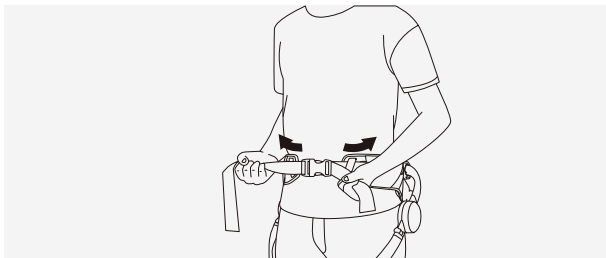


3.3 Passen Sie die Länge des Hipleverrohres neu an, um sicherzustellen, dass der Hiplever eng an den Seiten Ihres Körpers anliegt. Es wird empfohlen, die beiden Hüfthebelrohre auf ungefähr den gleichen Skalenwert einzustellen, um eine gleichmäßige Leistungsverteilung und einen bequemen Sitz zu erreichen.

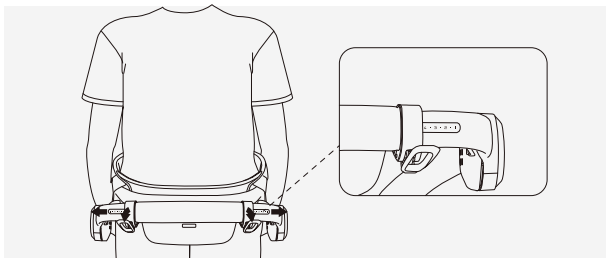


3.4 Verriegeln Sie die Hüftklemme, um die Hüfthebelrohre zu fixieren.

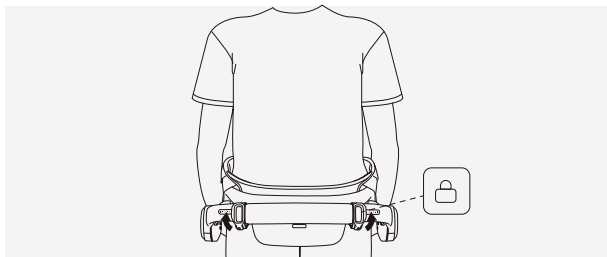

3.5 Stellen Sie die Hüftschnalle ein und verriegeln Sie sie, um sie sicher zu befestigen, und stellen Sie sicher, dass die Oberkante des Hüftgurts mit Ihrem Nabel übereinstimmt.

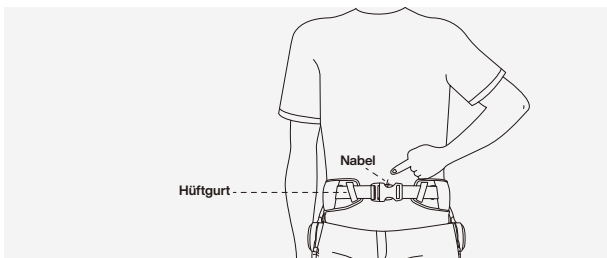


3.6 Drücken Sie die Beinhebel-Schiebeknöpfe auf beiden Seiten gleichzeitig, um den Beinhebel wie unten gezeigt in eine geeignete Position zu bringen.

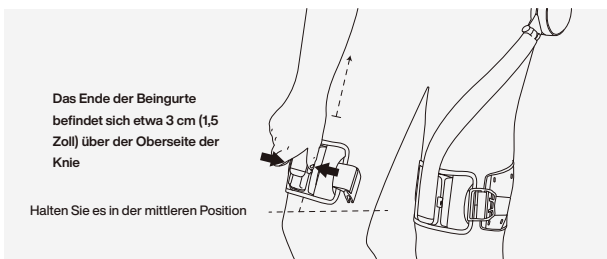


3.7 Legen Sie die Beingurte um Ihre Oberschenkel an. Stellen Sie die Beinschnallen ein und verriegeln Sie sie, um sie zu fixieren.

2.3 Betrieb über Hypershell + APP (Method3).

Das Gerät kann auch über Hypershell + APP betrieben werden, sodass Sie zwischen den Modi wechseln und individuelle Einstellungen vornehmen können.

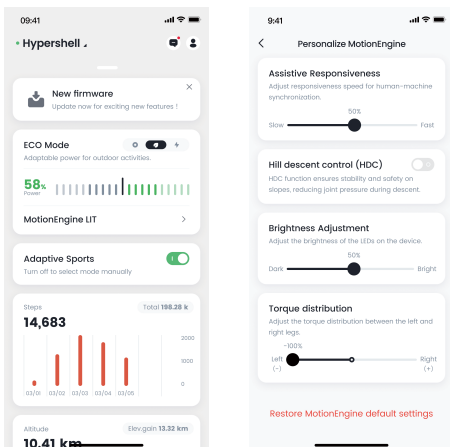

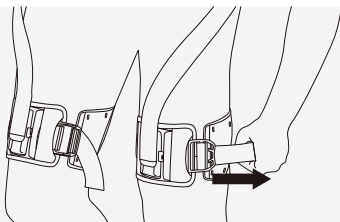


VORSICHT


- Hypershell X Exoskeleton ist mit begrenzten Bodysizes für Erwachsene kompatibel. Bitte überprüfen Sie den Körpergrößenbereich in der Spezifikation für den ersten Gebrauch.
- Bitte tragen Sie den Hüftgurt und die Beinriemen außerhalb Ihrer Kleidung, um Personenschäden oder Verletzungen bei sportlichen Aktivitäten zu vermeiden. Das Tragen von Kleidern ist bei der Verwendung dieses Geräts verboten.

4. Aktivieren Sie das Gerät


4.1 Klicken Sie auf die Steuertaste und drücken Sie sie sofort 2 Sekunden lang, bis 4 Lichter nacheinander aufleuchten. Das Gerät wird eingeschaltet.

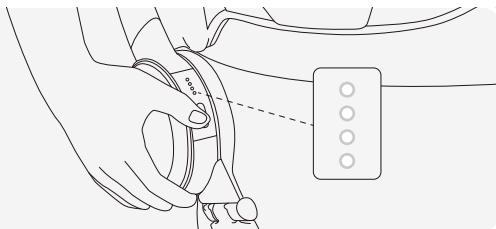

4.2 Legen Sie Ihr Telefon in die Nähe des Geräts, aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und suchen Sie nach dem Gerät, um eine Verbindung herzustellen.

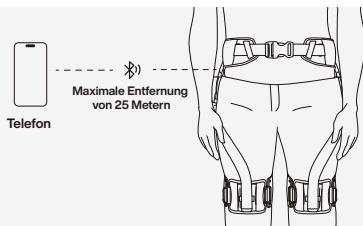

4.3 Das Gerät löst die automatische Verschleißerkennung aus und wechselt nach erfolgreicher Verbindung in den ECO-Modus. Wenn dies nicht gelingt, zeigt die Hypershell + APP eine Erinnerung an und das Gerät wechselt in den Standby-Status.

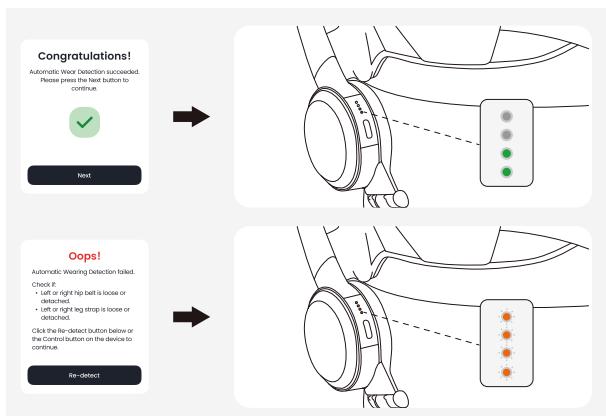

4.4 Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, um die Schnellstartanleitung der Hypershell + APP auszufüllen.

WARNUNG

- Das falsche Tragen des Exoskeletts kann zu Fehlfunktionen oder Stürzen führen, die bei intensiven Outdoor-Aktivitäten zu Verletzungen führen können.

HINWEIS

- Sobald das Gerät abgenutzt ist, wird bei jeder Gelegenheit der Prozess der automatischen Verschleißerkennung eingeleitet.
- Definitionen von ECO Mode und Transparent Mode finden Sie unter Start to Use> Bedienungsanleitung.

Herzlichen Glückwunsch! Ihr Gerät ist bereit!

Beginnen Sie jetzt und nehmen Sie an der abenteuerlichen Outdoor-Reise mit Hypershell teil!

Beginnen Sie zu verwenden

1. Ein- und Ausschalten des Geräts

1.1 Um das Gerät einzuschalten, klicken Sie auf die Steuertaste und drücken Sie sie sofort 2 Sekunden lang, bis 4 Lichter nacheinander aufleuchten.

1.2 Um das Gerät auszuschalten, klicken Sie auf die Steuertaste und drücken Sie sie sofort 2 Sekunden lang, bis sich 4 Lichter nacheinander ausschalten.

2. Betriebsanleitung

2.1 Modus-Definition

Die Hypershell X-Serie unterstützt drei Betriebsmodi, die über die Steuertaste am rechten Beinhebel umgeschaltet werden können.







Mode	Definition
Transparent Mode	No assistance provided
ECO Mode	Adaptable power for moderate activities
Hyper Mode	Dynamic power for intense activities
Fitness Mode	Resistive status for hip training and exercises

HINWEIS

- Der Hyper-Modus und der Fitness-Modus sind in der GO-Version nicht enthalten

2.2 Bedienung über die Steuertaste am rechten Beinhebel (Methode1).

- Ein Klick genügt, um zwischen dem Transparent-Modus und dem ECO / Hyper-Modus zu wechseln, wenn die Trageerkennung erfolgreich war.
- Ein Klick genügt, um die Abnutzungserkennung zu wiederholen, wenn sie fehlgeschlagen ist.
- Doppelklicken Sie, um die Leistung zu erhöhen.
- Dreifachklick zur Verringerung der Leistung.
- Halten Sie die Steuertaste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen ECO-Modus und Hyper-Modus zu wechseln.

Mode Status	LED Status	Instruction	Operation
Transparent Mode		Solid blue	Single click to switch between Transparent Mode and ECO/Hyper Mode
Bluetooth Pairing		Waving blue	Automatically Entering Pairing Mode if no bonded device detected
ECO Mode Power 1		Solid green	Double click to increase power. Triple click to decrease power. Press and hold the Control Button for 2 seconds to switch between ECO mode and Hyper mode
ECO Mode Power 2		Solid green	
ECO Mode Power 3		Solid green	
ECO Mode Power 4		Solid green	
Hyper Mode Power 1		Solid red	
Hyper Mode Power 2		Solid red	
Hyper Mode Power 3		Solid red	
Hyper Mode Power 4		Solid red	
Fitness Mode Power 1		Solid yellow	Switching to Fitness Mode is only available on Hypershell+ APP
Fitness Mode Power 2		Solid yellow	
Fitness Mode Power 3		Solid yellow	
Fitness Mode Power 4		Solid yellow	
Wearing Detection Fails		Blinking yellow	If wearing detection fails

Die Betriebsdaten werden bei jeder Verbindung der Hypershell + APP automatisch synchronisiert.

HINWEIS

- Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und aktiviert bleibt, wenn Sie das Gerät über Hypershell + APP bedienen.

3. Anleitung zur Batterie

3.1 Akku-Funktionen

Egal, ob es sich um eine intelligente Batterie oder eine Anti-Kälte-Batterie handelt, die Batterien verfügen über die folgenden Funktionen:

- **Automatische Entladefunktion:** Um Schwellungen zu vermeiden, entlädt sich der Akku automatisch auf 96% des Akkustands, wenn er drei Tage lang im Leerlauf ist, und entlädt sich automatisch auf 60% des Akkustands, wenn er neun Tage lang im Leerlauf ist. Es ist normal, dass während des Entladevorgangs mäßige Wärme von der Batterie abgegeben wird.
- **Ausgewogenes Laden:** Während des Ladens werden die Spannungen der Batteriezellen automatisch ausgeglichen.
- **Überladeschutz:** Der Akku stoppt den Ladevorgang automatisch, sobald er vollständig geladen ist.
- **Temperaturerkennung:** Um Schäden zu vermeiden, wird der Akku nur geladen, wenn die Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C / 32 °F-104 °F liegt
- **Überstromschutz:** Der Akku stoppt den Ladevorgang, wenn ein Überstrom festgestellt wird.
- **Überentladungsschutz:** Das Entladen stoppt automatisch, um eine Überentladung zu verhindern, wenn der Akku nicht benutzt wird. Der Überentladungsschutz ist nicht aktiviert, wenn der Akku benutzt wird.
- **Kurzschlusschutz:** Die Stromversorgung wird automatisch unterbrochen, wenn ein Kurzschluss erkannt wird.

WARNUNG

- Laden Sie den Akku NICHT sofort nach dem Gebrauch auf, da er zu heiß sein kann. Warten Sie vor dem Aufladen, bis der Akku abgekühlt ist.
- Der ideale Ladetemperaturbereich: 0 °C -40 °C / 32 °F-104 °F. Wenn nicht innerhalb des Bereichs, stoppt das Ladegerät den Ladevorgang der Batterie.
- Laden Sie den Akku mindestens alle drei Monate vollständig auf, um die Gesundheit des Akkus zu erhalten.
- Wenn ein Akku drei Monate oder länger nicht geladen oder entladen wurde, fällt der Akku nicht mehr unter die Garantie.
- Beachten Sie vor der Verwendung den Aufkleber auf dem Akku und der Wartung in dieser Bedienungsanleitung. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für alle Vorgänge und die Verwendung.

3.2 Status-LEDs über Batterieladung und Kapazität

Wenn die Steuertaste 10 Sekunden lang nicht aktiv ist, zeigt das Gerät automatisch die Kapazität des Remalning-Akkus an. Drücken Sie die Steuertaste, die Lichter kehren zur ursprünglichen Modusanzeige zurück.

LED Status	Instruction	Description
	All LEDs: Solid white	Battery capacity 75%-100%
	All LEDs: Solid white	Battery capacity 50%-75%
	All LEDs: Solid white	Battery capacity 25%-50%
	All LEDs: Solid white	Battery capacity 10%-25%
 	LED1: Blinking red LED1: Blinking white	Low battery capacity < 10% Battery charging level: 0-25%
	LED1: Solid white LED2: Blinking white	Battery charging level: 25-50%
	LED1&2: Solid white LED3: Blinking white	Battery charging level 50%-75%
	LED1&2&3: Solid white LED4: Blinking white	Battery charging level: 75-100%
	All LEDs: Solid white	Battery charging level: 100%

HINWEIS

- Status-LEDs befinden sich am rechten Beinhebel und die Helligkeit kann über Hypershell + APP eingestellt werden.

Sicherheitssystem für niedrigen Batteriestand


- Bitte laden Sie das Gerät sofort auf oder schalten Sie es aus, um die Batterie zu ersetzen, wenn die Batteriekapazität unter 10% fällt.
- Wenn die Batteriekapazität unter 10% fällt, reduziert das Gerät die Stromunterstützung schrittweise bis zum Transparent-Modus.
- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Batteriekapazität aufgebraucht ist.

3.3 Laden Sie den Akku mit einem Ladegerät auf

Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Standard-USB-C-Ladekabel, um den Akku vor jedem Gebrauch vollständig aufzuladen.

Es wird empfohlen, offizielle Hypershell-Ladegeräte oder andere USB-C Power Delivery-Ladegeräte mit einer Leistung von nicht mehr als 100 W zu verwenden.

- Schließen Sie das Ladekabel und das Ladegerät an den Ladeanschluss am Hüfthebel an.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine Wechselstromversorgung an, die Status-LEDs am rechten Beinhebel zeigen ein fließendes Lichtmuster an.
- Der Akku ist vollständig geladen, wenn alle Status-LEDs weiß werden. Trennen Sie das Ladegerät und das Ladekabel.

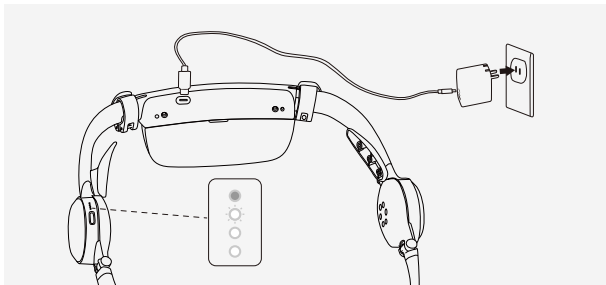


Status LEDs in the right lever

VORSICHT


- Das offizielle Hypershell-Ladegerät ist optional und muss separat erworben werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Batterieanschluss und der Ladeanschluss trocken sind, bevor Sie das Netzkabel einstecken.
- Stellen Sie sicher, dass Ladegeräte von Drittanbietern einen USB-C-Anschluss unterstützen.
- Unterschiedliche Leistungswerte von Ladegeräten von Drittanbietern können zu Schwankungen in der Ladeeffizienz führen.

3.4 Batterie herausnehmen und einsetzen

Um die Batterie zu entfernen, halten Sie die Batterieentriegelungstaste gedrückt, um die Batterie aus dem Hüfthebel zu ziehen und zu entfernen.

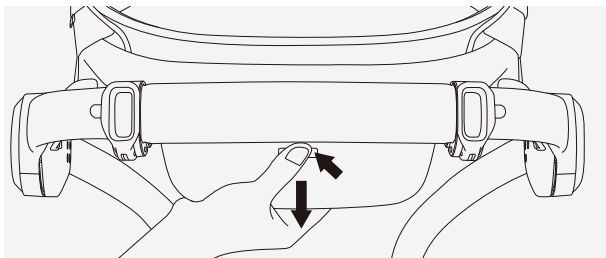

Um die Batterie einzulegen, richten Sie die Batteriesperre am Hüfthebel auf die Batterieaussparung aus. Ziehen Sie die Batterie in die unten angegebene Richtung, bis ein Verriegelungsklick zu hören ist.

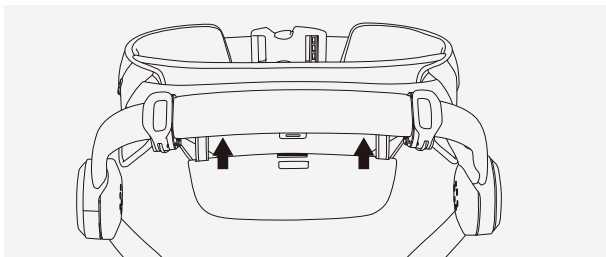


WARNUNG


- Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig und sicher montiert ist.

4. Nehmen Sie das Gerät ab


4.1 Schalten Sie das Gerät aus

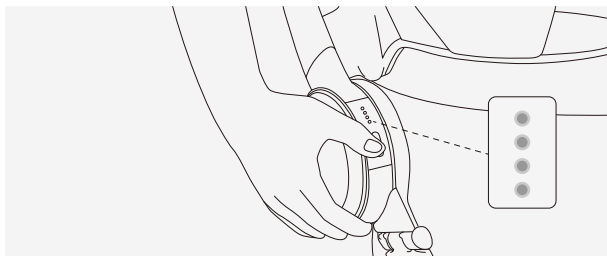

4.2 Drücken und halten Sie die Knöpfe auf beiden Seiten der Beingschnallen, um die Beingurte zu entfernen.

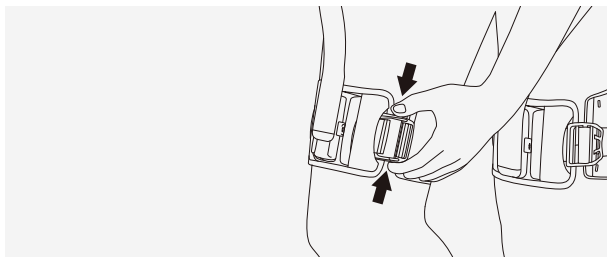

4.3 Drücken und halten Sie die Knöpfe auf beiden Seiten der Hüftschnalle, um den Hüftgurt zu entfernen. Bitten Sie eine andere Person um Hilfe, um den Hiplever zu halten, falls erforderlich.

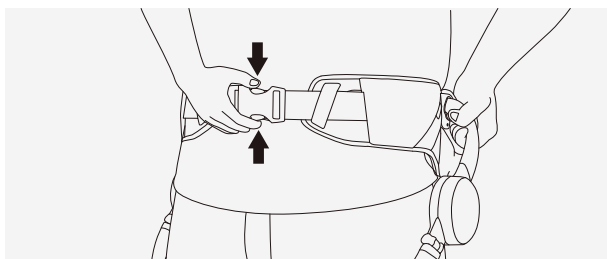

VORSICHT


- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Starts nicht plötzlich herunterfällt.

5. Weiche Stoffe ersetzen


Weiche Stoffe sind verbrauchbar und ein regelmäßiger Austausch wird empfohlen.

5.1 Hüftgurt ersetzen


- a) Nehmen Sie als Beispiel den Ersatz auf der rechten Seite. Lösen Sie die Hüftschnalle.

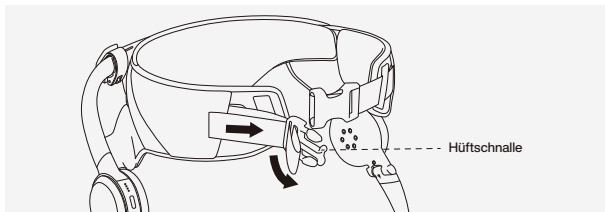


- b) Entfernen Sie vorsichtig den Hüftgurt.

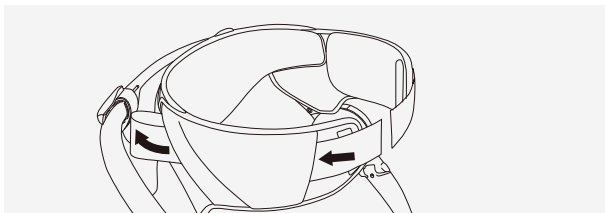


- c) Verwenden Sie den Schraubendreher in der Tasche und drehen Sie die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Nehmen Sie die Schrauben vorsichtig ab und bewahren Sie sie

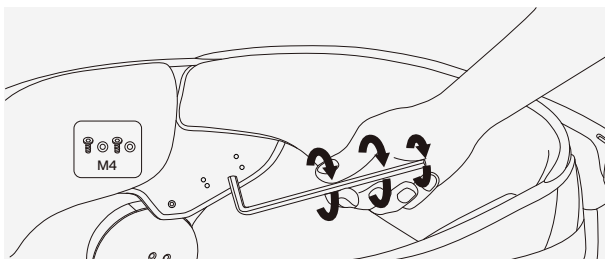

d) Entfernen Sie den Hüftgurt von den Hüftstützen.

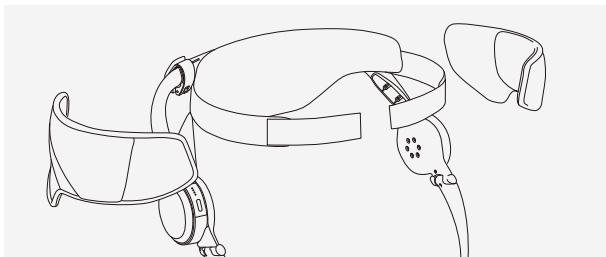

e) Befestigen Sie einen neuen Hüftgurt an der Hüftstütze und achten Sie darauf, dass die Schraubenlöcher ausgerichtet sind

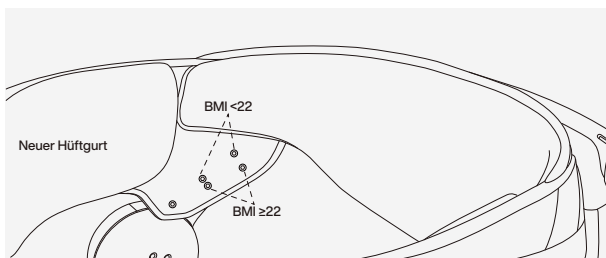


f) Setzen Sie die Schrauben wieder in die Löcher ein und ziehen Sie sie mit dem Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest.




g) Wiederholen Sie den Vorgang a) -f) auf der linken Seite.


h) Vergessen Sie NICHT zu überprüfen, ob die Richtungsmarkierung auf beiden Hüftgurten mit der Markierung auf den Hüftstützen übereinstimmt.

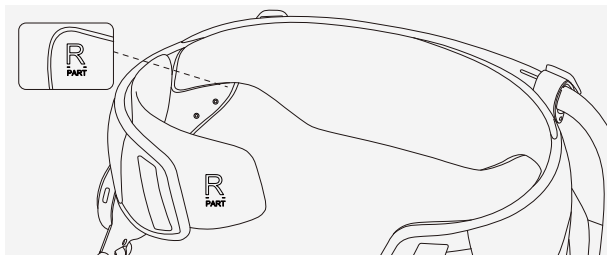


i) Entfernen Sie die Hüftstütze vom Hüftgurtband.

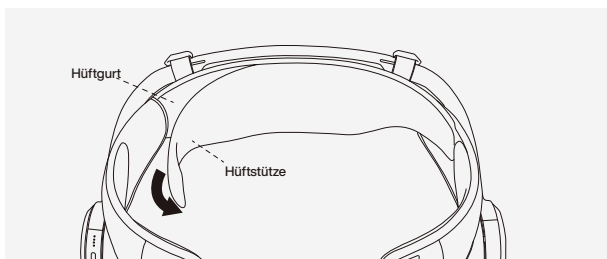


j) Drehen Sie die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Nehmen Sie die Schrauben vorsichtig ab und bewahren Sie sie sicher auf. Achten Sie darauf, sie nicht zu verlieren.

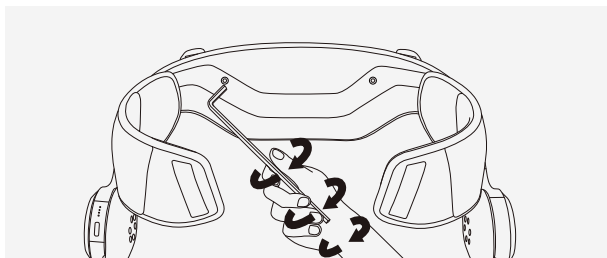


k) Entfernen Sie den Hüftgurtgurt vom Hüfthebel.

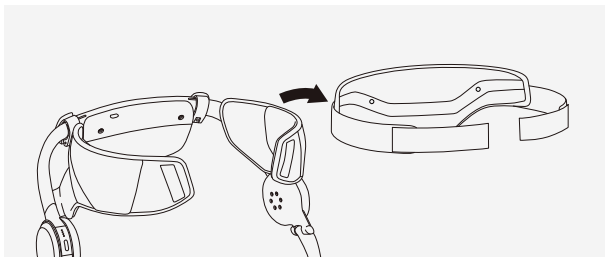


l) Befestigen Sie einen neuen Hüftgurtgurt am Hüfthebel und achten Sie darauf, dass die

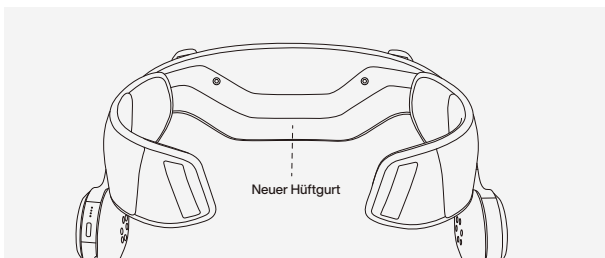



m) Setzen Sie die Schrauben wieder in die Löcher ein und ziehen Sie sie mit dem Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest.

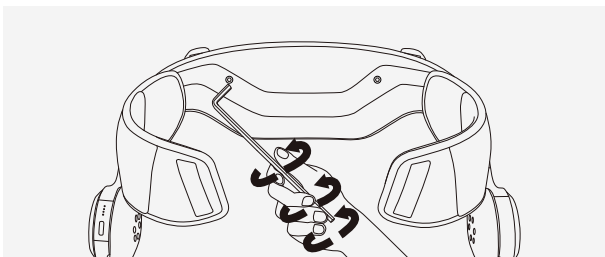

n) Befestigen Sie eine neue Hüftstütze am Hüftgurtband.

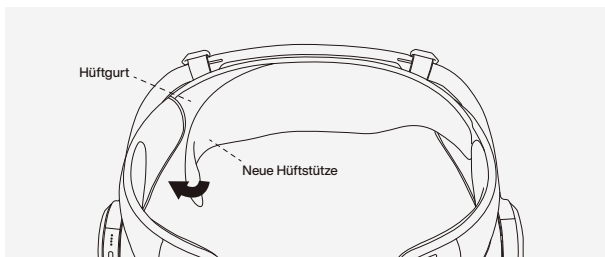

o) Schieben Sie den Hüftgurtgurt durch die Hüftgurte auf beiden Seiten und die Hüftschnallen.

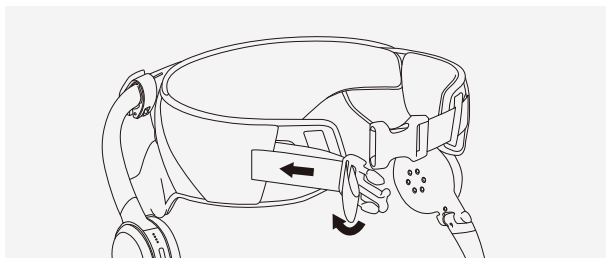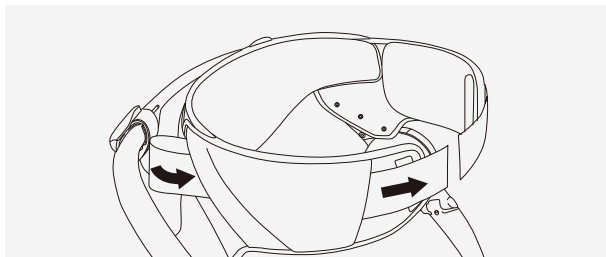


VORSICHT


- Stellen Sie sicher, dass Sie der Pfeilrichtung folgen, die in den obigen Abbildungen angegeben ist.

5.2 Beingurt ersetzen


a) Entriegeln Sie die Beinschnallen auf beiden Seiten, um den hinteren Beingurt zu entfernen

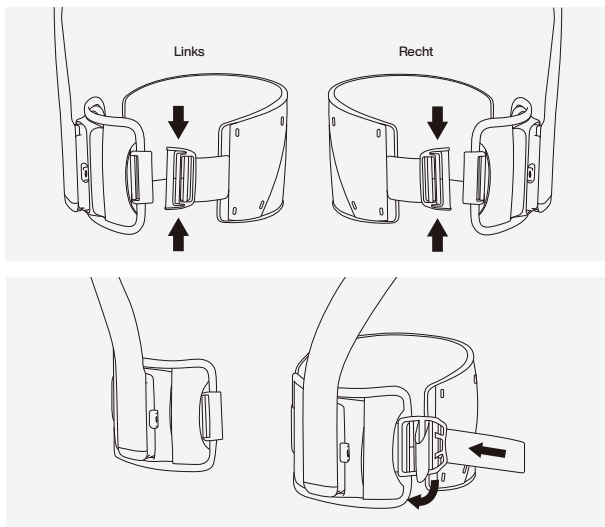


b) Entfernen Sie die Beinschnallen von den Beinhebelöffnungen unter dem Stoff.

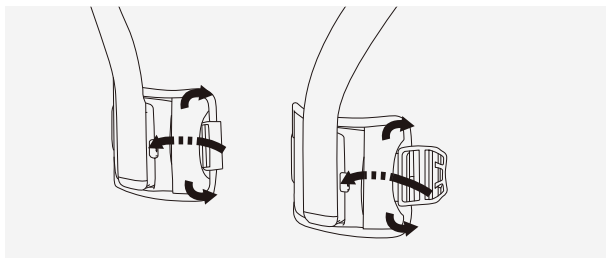


c) Halten Sie einen neuen vorderen Beingurt bereit. Stecken Sie die beiden gewebten Teile des vorderen Beingurts in die Enden des Beinhebels.

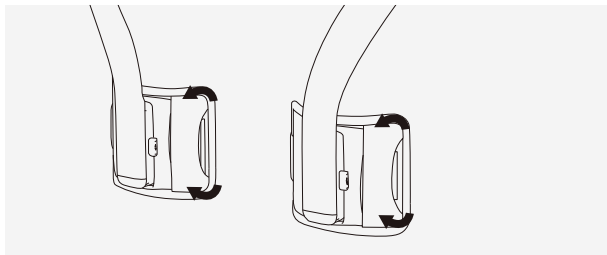

d) Schieben Sie die Beinschnalle mit Kraft in die Beinhebelöffnung.

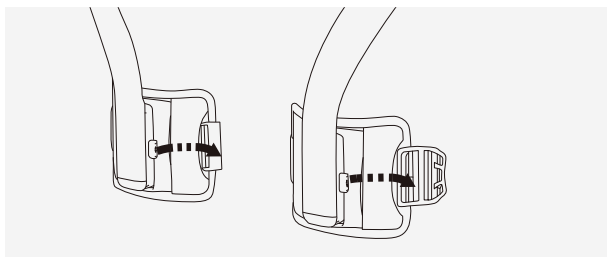

e) Bringen Sie einen neuen hinteren Beingurt an den vorderen Beingurten an und verriegeln Sie die Schnallen wie unten gezeigt.

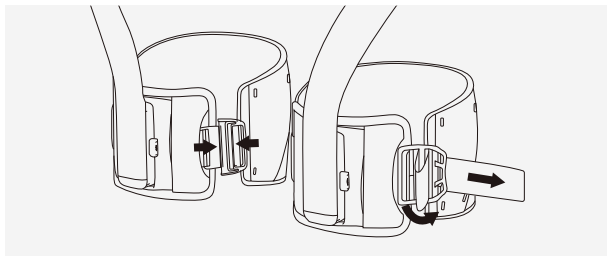

1. Regelmäßige Wartung:

1.1 Struktur des Körpers

- Reinigen Sie die Körperstruktur vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Bei schwer zu entfernendem Schmutz oder Kratzern mit einer Zahnbürste und Zahnpasta schrubben. Mit einem feuchten Tuch abwischen.

VORSICHT

- Reinigen Sie die Körperstruktur NICHT mit Alkohol, Gas, Diesel, Aceton oder anderen ätzenden und flüchtigen chemischen Lösungsmitteln. Diese Stoffe können das Aussehen und die inneren Bestandteile beschädigen.
- Waschen Sie die Karosseriestruktur NICHT mit einem Hochdruckreiniger oder einem Hochdruckschlauch und setzen Sie die Karosseriestruktur NICHT unter Druck oder mit hoher Geschwindigkeit aus.
- Lassen Sie während der Reinigung KEIN Wasser in den Ladeanschluss oder die Metallklemmen am Batterieanschluss eindringen.

1.2 Hüftgurt und Beingurte

a) Nylon Hüftgurt und Beinriemen aus Nylon bestehen , wischen Sie sie bitte mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

- Vermeiden Sie die Verwendung einer Waschmaschine, da aggressives Rühren zu Ausbleichen oder Verformung des Materials führt.
- Versuchen Sie es NICHT im Trockner. Lassen Sie sie natürlich an der Luft trocknen.
- Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung und hohe Umgebungsbedingungen, um Ausbleichen und Verformung zu verhindern.

b) Wenn der Hüftgurt und die Beingurte aus GORE-TEX-Material bestehen, wischen Sie sie bitte mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab. Tragen Sie regelmäßig ein GORE-TEX-Schutzspray auf, um die Wasserdichtigkeit des Materials wiederherzustellen.


- Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Bleichmitteln oder stark alkalischen Inhaltsstoffen, da diese die Leistung des Materials beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie die Verwendung einer Waschmaschine, da aggressives Rühren das Material beschädigen kann.
- Trocknen Sie sie NICHT im Trockner oder bei direkter Sonneneinstrahlung.

VORSICHT

- Ersetzen Sie regelmäßig den Hüftgurt und die Beingurte, wenn Sie sichtbare Abnutzung, Risse, Brüche, Verformungen oder andere Schäden feststellen.

2. Lagerung

2.1 Drehen Sie zwei Beinhebel nach innen, um die Körperstruktur zu falten.

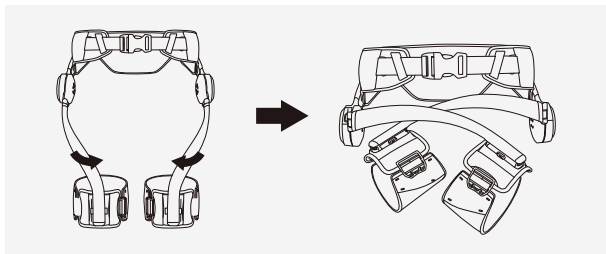

2.2 Bewahren Sie das Gerät in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung auf. Lagern Sie es NICHT im Freien oder in der direkten Sonne.

2.3 Vermeiden Sie die Lagerung oder das Aufladen des Akkus in zu heißen oder zu kalten Umgebungen außerhalb der angegebenen Grenzwerte. Diese Bedingungen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen und zu Fehlfunktionen des Akkus führen. Vermeiden Sie dramatische Veränderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.

2.4 Bei Verwendung bei Raumtemperatur sind die Reichweite und die Leistung der Batterie am besten. Sie verringert die Reichweite und Leistung bei niedrigeren Temperaturen und erholt sich, wenn die Temperatur steigt.

2.5 Wenn Sie das Gerät länger als 3 Monate nicht benutzen, laden Sie es auf 40-60% auf, um es in optimalem Zustand zu halten.

3. Entsorgung



3.1 Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte.

3.2 Entsorgen Sie die Batterien erst nach einer vollständigen Entladung in speziellen Recyclingbehältern. Entsorgen Sie die Batterien NICHT in normalen Müllbehältern. Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung und zum Recycling von Batterien.

3.3 Entsorgen Sie eine Batterie sofort, wenn sie nach einer Überentladung nicht eingeschaltet werden kann.

3.4 Wenn der Ein- / Ausschalter der Batterie deaktiviert ist und die Batterie nicht vollständig entladen werden kann, wenden Sie sich an eine professionelle Batterieentsorgungs- / Recyclingagentur, um weitere Unterstützung zu erhalten

Anleitung zur Fehlerbehebung

1.Probleme beim Einschalten und Anfahren

Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku angeschlossen ist und über ausreichend Strom verfügt. Wenn das Problem weiterhin besteht und nicht mit dem Akku zusammenhängt, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Hypershell, um Hilfe zu erhalten.

2.Meine Hypershell reagiert nicht, wenn ich die Steuertaste drücke und den Modus wechsele.

Bitte wenden Sie sich an den technischen Support von Hypershell, um Hilfe zu erhalten.

3.Die Lichter funktionieren nicht, wenn ich die Steuertaste drücke.

Bitte wenden Sie sich an den technischen Support von Hypershell, um Hilfe zu erhalten.

4.Das Gerät reagiert nicht, wenn ich mit Hypershell + APP arbeite.

a.Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

b.Bestätigen Sie, ob Sie im Konto angemeldet sind oder ob die Anmeldedaten korrekt sind.

c.Aktualisieren Sie die Hypershell + APP-Version auf die neueste Version.

d.Wenn das Problem immer noch besteht, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Hypershell, um Hilfe zu erhalten

5.Ich habe meinen Kontonamen oder mein Passwort in der Hypershell + APP vergessen.

a.Wenn nur das Passwort vergessen wurde, klicken Sie auf der Anmeldeseite auf Passwort vergessen, um das Passwort zurückzusetzen.

b.Wenn sowohl der Kontoname als auch das Passwort vergessen werden, suchen Sie die registrierte E-Mail-Adresse. Andernfalls müssen Sie ein neues Konto erstellen.

6.Daten können nicht mit Hypershell + APP synchronisiert werden.

a.Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

b.Bestätigen Sie, ob Sie im Konto angemeldet sind oder ob die Anmeldedaten korrekt sind.

c.Aktualisieren Sie die Hypershell + APP-Version auf die neueste Version.

d.Wenn das Problem immer noch besteht, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Hypershell, um Hilfe zu erhalten

7.Verfahren zum Zurücksetzen auf die werkseitige Standardkonfiguration

Verwenden Sie die Hypershell + APP, um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen

8.Wenn der Fehlercode auf Hypershell + APP angezeigt wird, folgen Sie bitte den Lösungen in der folgenden Tabelle.

Error Code	Error Description	Solution
error00	The motor is experiencing overheating	After cooling down, try restarting once the room temperature is restored.
error01	The battery is low on charge. Hyper mode is not available	Please stop the device immediately. You can restart it once the battery is recharged.
error02	Battery temperature is below optimal levels	Please wait for the battery temperature to return to normal before restarting.

error03	The battery temperature is too high	Please wait for the battery temperature to normalize before restarting the device.
error04	The absolute position sensor has malfunctioned	Contact customer service for warranty, repair, or return services.
error05	The relative position sensor has malfunctioned	Contact customer service for warranty, repair, or return services.
error06	CAN communication error detected	Contact customer service for warranty, repair, or return services.
error07	The air pressure sensor has malfunctioned	Contact customer service for warranty, repair, or return services.
error08	The accelerometer and gyroscope sensors have malfunctioned.	Contact customer service for warranty, repair, or return services.
error09	The geomagnetic sensor has malfunctioned	Contact customer service for warranty, repair, or return services.
error10	Loosen waist belt detected	Please reapply the product according to the instructions and the system will re-detect.
error11	Loosen leg strap detected	Please reapply the product according to the instructions and the system will re-detect.
error12	Leg strap detachment detected	Please reapply the product according to the instructions and the system will re-detect.
error13	Battery overcharge protection was initiated	Please discontinue device usage, allow the battery to cool down, check the connections, and contact customer service if necessary.
error14	Battery over-discharged protection initiated.	Please discontinue device usage, allow the battery to cool down, check the connections, and contact customer service if necessary.

error15	Battery over-current protection was initiated	Please discontinue device usage, allow the battery to cool down, check the connections, and contact customer service if necessary.
error16	Battery short-circuit protection was initiated.	Please discontinue device usage, and contact customer service if necessary.
error17	Battery overheating protection was initiated	Please wait for the battery temperature to return to normal before restarting.
error18	Battery undercooling protection was initiated	Please wait for the battery temperature to return to normal before restarting.
error19	Battery Communication failure detected	In case the issue persists, you can choose to avail of our repair or return services.
error20	The motor drive board temperature is too high	Contact customer service for warranty, repair, or return services.
error21	Motor drive failure	Contact customer service for warranty, repair, or return services.
error22	Charging module failure	Contact customer service for warranty, repair, or return services.

Zertifizierung

1. FCC-Zertifizierung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Befugnis zum Betrieb des Geräts verliert.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten.

Dieses Gerät erzeugt Nutzungen und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Anlage keine Störungen auftreten. Verursacht dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlagerung der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie die Trennung zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

FCC RF-Strahlenexpositionserklärung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Strahlungsgrenzwerten, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt sind. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender betrieben werden.

FCC-Vorsicht: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer nicht mehr befugt ist, dieses Gerät zu bedienen.

2. Kalifornien Warnung

Dieses Produkt enthält Chemikalien, darunter Blei, von denen bekannt ist, dass sie Krebs, Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden verursachen.

3. Erklärung der Europäischen Union zur Einhaltung der Vorschriften

Wichtige WEEE-Informationen



Informationen zur Entsorgung und zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten Richtige Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht entsorgt werden mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Abholsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

Informationen zum Batterierecycling für die Europäische Union.



Batterien oder Verpackungen für Batterien werden gemäß der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG und der Änderung 2013/56/ EU über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und -akkumulatoren gekennzeichnet.

Die Richtlinie legt den in der gesamten Europäischen Union geltenden Rahmen für die Rückgabe und das Recycling von Altbatterien und -akkumulatoren fest. Dieses Etikett wird auf verschiedenen Batterien angebracht, um anzuzeigen, dass die Batterie nach Ablauf der Lebensdauer gemäß dieser Richtlinie nicht weggeworfen, sondern zurückgewonnen werden soll.

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2006/66/ EG und der Änderung 2013/56/ EU werden Batterien und Akkumulatoren gekennzeichnet, um anzuzeigen, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer getrennt gesammelt und recycelt werden sollen. Das Etikett auf der Batterie kann auch ein chemisches Symbol für das betreffende Metall in der Batterie enthalten (Pb für Blei, Hg für Quecksilber und Cd für Cadmium). Die Nutzer von Batterien und Akkumulatoren dürfen Batterien und Akkumulatoren nicht als unsortierte Siedlungsabfälle entsorgen, sondern den den Kunden zur Verfügung stehenden Sammelrahmen für die Rückgabe, das Recycling und die Behandlung von Batterien und Akkumulatoren nutzen. Die Beteiligung der Kunden ist wichtig, um mögliche Auswirkungen von Batterien und Akkumulatoren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Stoffe zu minimieren.

Bevor Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) in den Abfallsammelstrom oder in Abfallsammelanlagen gebracht werden, muss der Endnutzer von Geräten, die Batterien und / oder Akkumulatoren enthalten, diese Batterien und Akkumulatoren zur getrennten Sammlung entfernen.

4. Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)

Dieses Hypershell-Produkt mit den enthaltenen Teilen (Kabel, Schnüre usw.) erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/85/ EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten ("ROHS recast" oder "ROHS 2").

Marque et déclaration légale

Hypershell ist eine Marke der Hypershell Co., Ltd. (abgekürzt als "Hypershell") und ihrer verbundenen Unternehmen. Die Namen der Produkte, Marken usw., das in diesem Handbuch erscheinen, sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümergesellschaften. Dieses Produkt und das Handbuch sind urheberrechtlich durch Hypershell geschützt, wobei alle Rechte vorbehalten sind. Kein Teil dieses Produkts oder Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung oder Genehmigung von Hypershell in irgendeiner Form vervielfältigt werden.

In Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften behält sich Hypershell das Recht auf die endgültige Auslegung dieses Dokuments und aller Dokumente im Zusammenhang mit diesem Produkt vor. Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert (Aktualisierungen, Überarbeitungen oder Kündigungen) werden. Bitte besuchen Sie die offizielle Website von Hypershell: <https://www.hypershelltech/support/>, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.

Dieser Inhalt kann sich ändern.

Wenn Sie Fragen zu diesem Dokument haben, wenden Sie sich bitte an Hypershell unter feedback@hypershell.tech.

Copyright © 2024 Hypershell Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns auf:    